


Advarsel:

I forbindelse med renovering af min A 10 motor købte jeg et komplet pakningsæt. Den nye pakning er den til venstre på billedet.

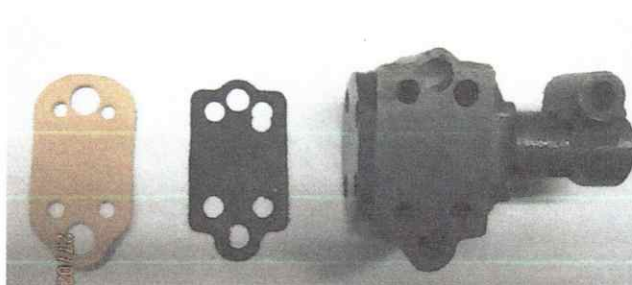

Som det kan ses er hullerne, på den nye pakning, meget forskellige fra den gamle. Der er faktisk ingen der passer. Bolthullerne er for store, hullerne til oliekanalerne for små. Jeg kan kun advare mod at montere en pakning af denne type da den vil reducere tilstrømning af olie til oliepumpen og dermed sænke pumpens effekt. Billedet viser pumpe og pakninger set "bag fra" men prøv at sammenligne hullet øverst til venstre der skal være min 5,5 mm og helst ovalt. (aht. hullet i motorblokken)

4. marts 2013 Bendt Nielsen